


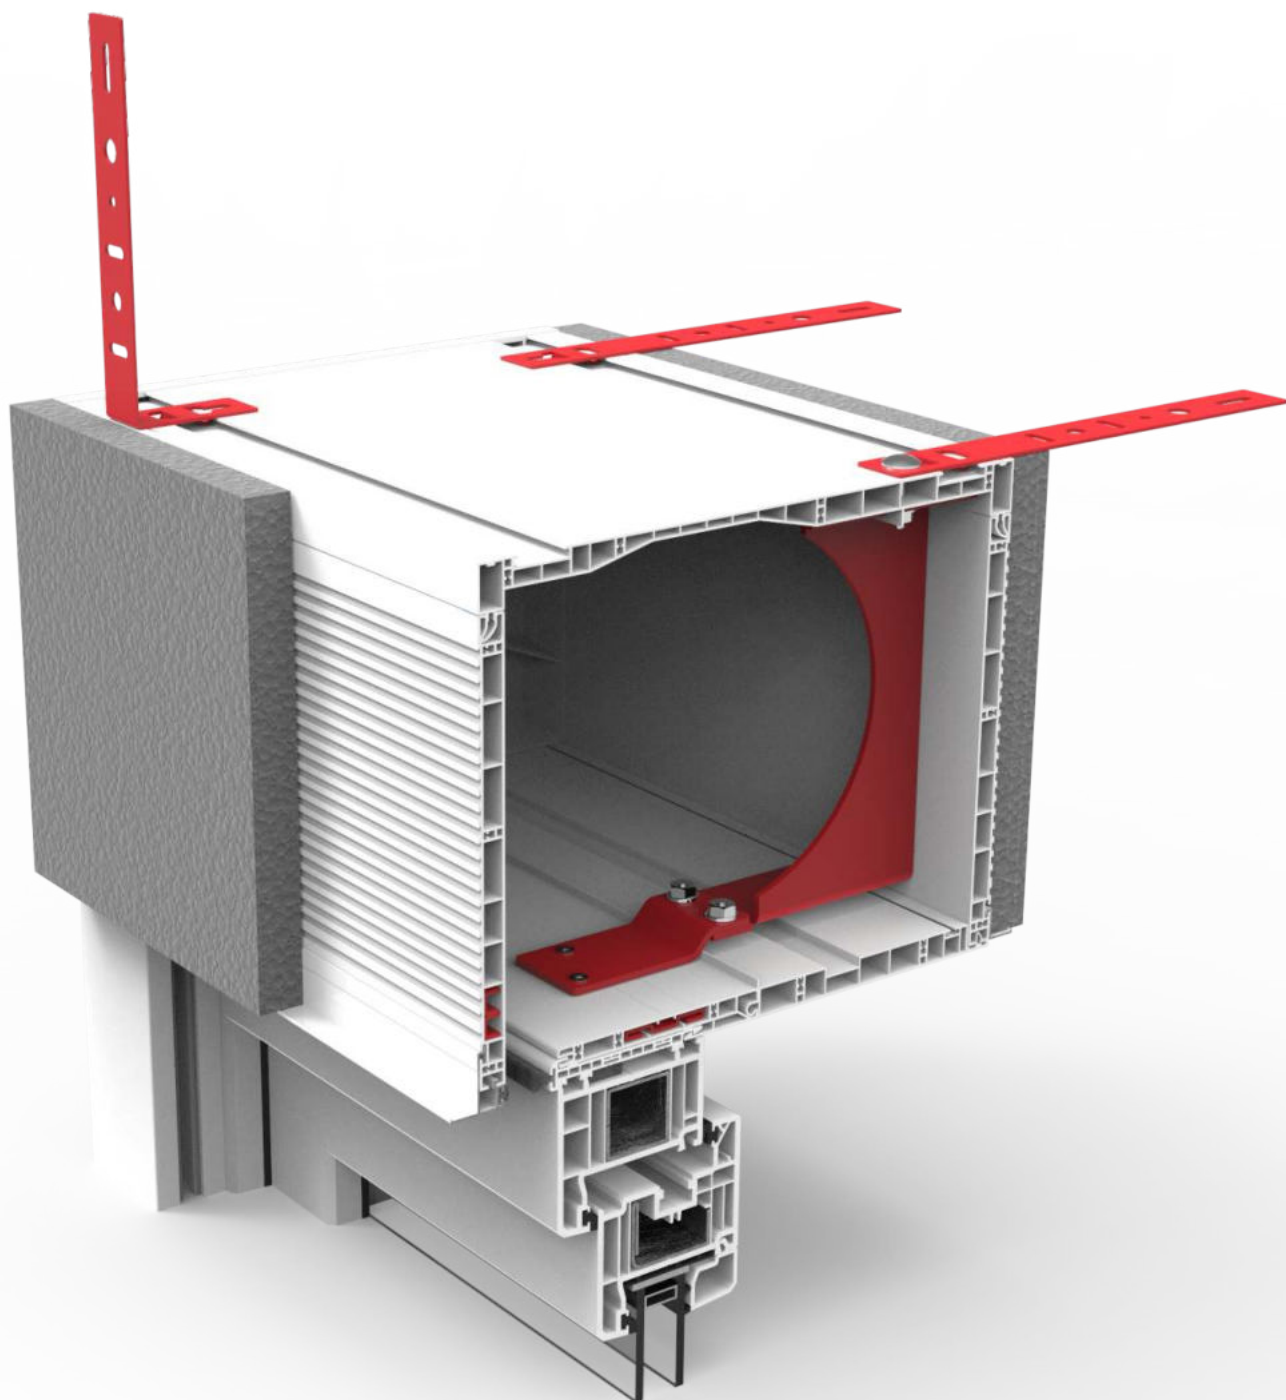

# INSTRUKCJA MONTAŻU KONSOLI



**CleverBox**  
Screen

## Mocowanie profilu PC i PB na ramie okna

**UWAGA!** Należy sprawdzić, czy w miejscu łączenia profili PC 00 i PB 00 znajduje się podpora na profilu okiennym.

W przypadku jej braku, pustą przestrzeń na całej szerokości okna należy wypełnić, np. stosując wkręty montażowe AS 04.



a) Profil PB 00 połączyć z profilem PC 00. Całość umieścić na ramie okna.

Do profilu PB wsunąć wzmocnienie AR 03.

Cały zestaw zamocować do ramy okna za pomocą wkrętów montażowych AS 03. Rozmieszczenie wkrętów montażowych: od brzegu ramy okna 10 mm, następnie co 300 mm.



b) Do profilu PB wsunąć wzmocnienie AR 03.

Cały zestaw zamocować do ramy okna za pomocą wkrętów montażowych AS 03. Rozmieszczenie wkrętów montażowych: od brzegu ramy okna 10 mm, następnie co 300 mm.





c) Cały zestaw zamocować do ramy okna za pomocą wkrętów montażowych AS 03. Rozmieszczenie wkrętów montażowych: od brzegu ramy okna 10 mm, następnie co 300 mm.



### Mocowanie dolnej części konsoli


Dolną część konsoli wzmacniającej AR zamocować do profilu PB 00 wykorzystując 2 wkręty montażowe AS 03.

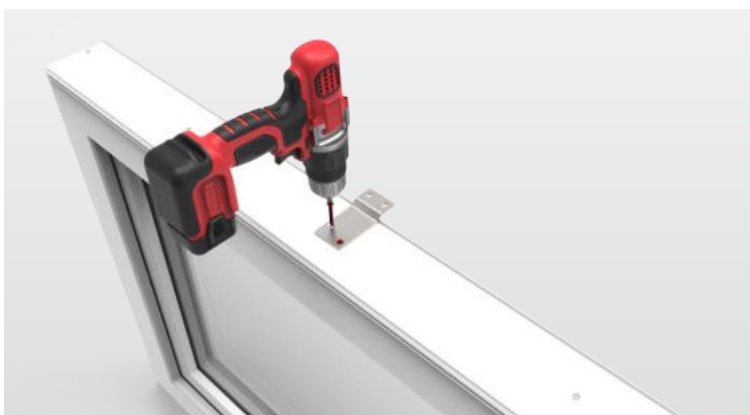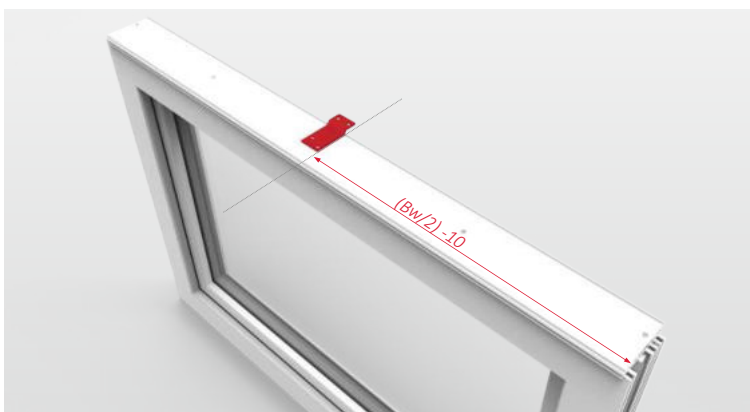

### Montaż skrzynki na ramie okna

Skrzynkę zamontować na ramie okna, umieszczając ją na wcześniej zamocowanych profilach PB 00 i PC 00.


Następnie skrzynkę unieruchomić poprzez skręcenie jej z profilem PB 00 wykorzystując po 3 wkręty montażowe AS 01 na stronę.

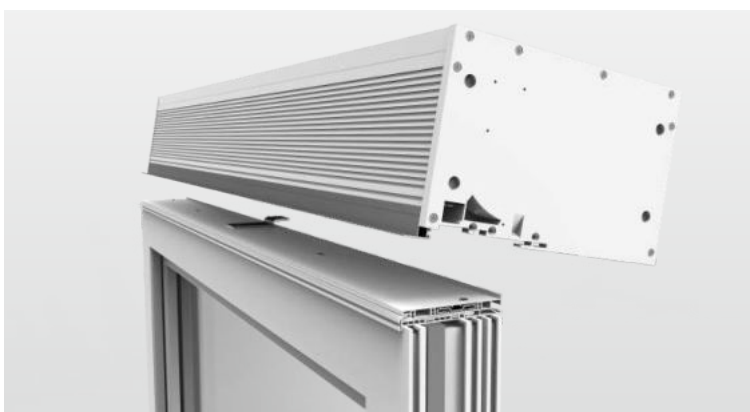




## Montaż konsoli wzmacniającej AR oraz kotew mocujących AF

a) Konsolę wzmacniającą umieścić wewnątrz  
skrzynki.

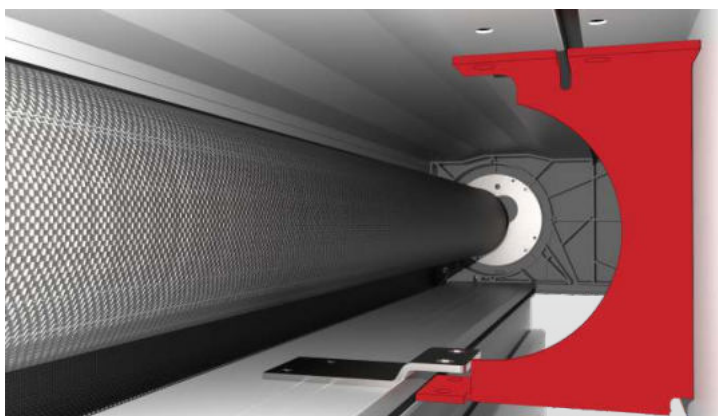


b) Oba elementy wchodzące w skład konsoli  
wzmacniającej skrócić ze sobą wykorzystując do tego  
celu 2 śruby dołączone do zestawu. Do montażu  
użyć klucza płaski „10” oraz śrubokręt krzyżakowy.




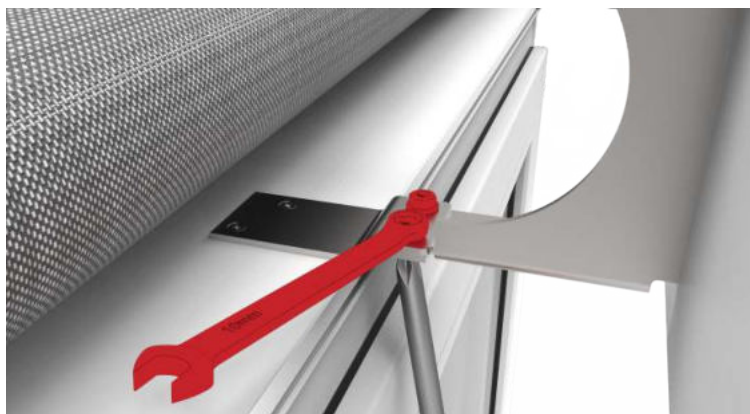

b) Na profilu PT zamocować kotwę AF tak, aby zachować osiowość otworu wierconego w PT i wycięcia w kotwie.

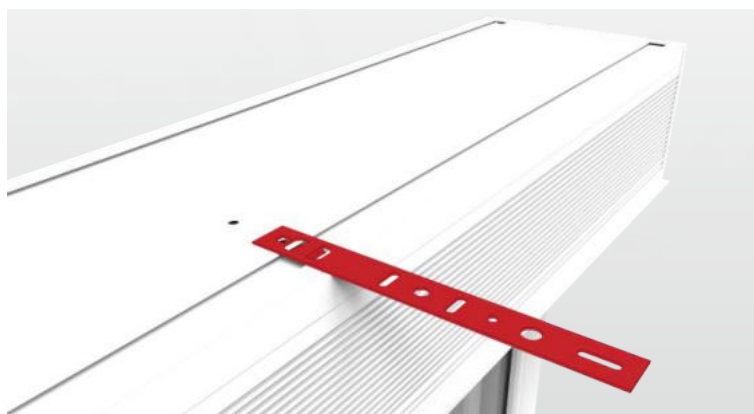


c) W otworach umieścić śruby zamkowe.

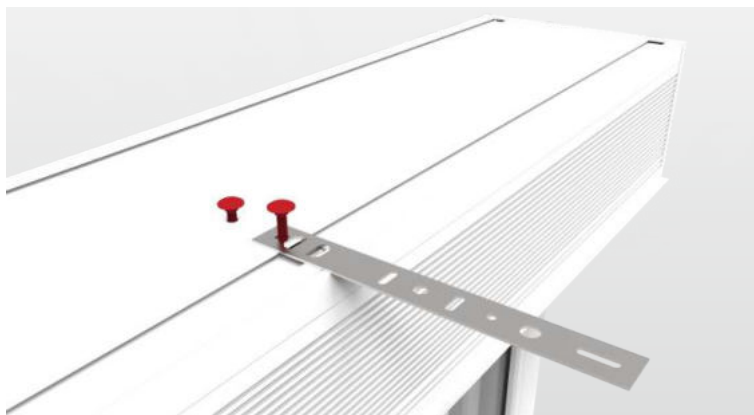

d) Całość skrócić wykorzystując klucz płaski „10”.





e) Zamocować kotwy AF 02 do PT 00 150 mm od brzegów skrzynki, następnie pomiędzy skrajnymi kotwami naprzemiennie, maksymalnie co 500 mm.

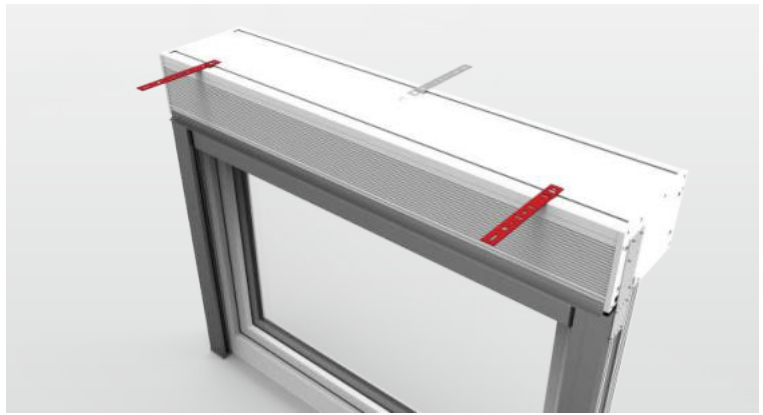

### Montaż ocieplenia AH konsoli wzmacniającej AR

a) Ocieplenie AH konsoli wzmacniającej umieścić we wnętrzu skrzynki, następnie ustawić je w pozycji zgodnej z konsolą wzmacniającą AR.

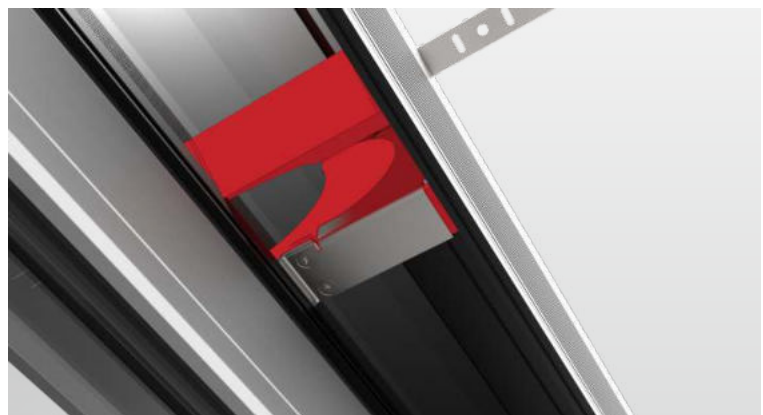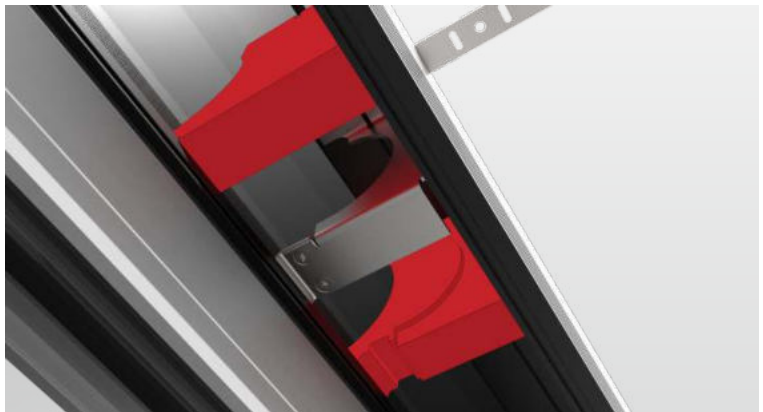

b) Lewą wkładkę należy umieścić pod kątem  $\sim 45^\circ$  i dosunąć do konsoli tak, aby poszczególne części tworzyły szczelne połączenie.

